

广西壮族自治区安全生产委员会办公室

安全生产隐患和事故情况通报

(第6号)

各市安委会、自治区安委会各成员单位：

根据自治区党委、政府决策部署和《广西壮族自治区安全生产委员会办公室关于组织对各地各有关部门开展危险化学品等重点行业领域安全生产专项执法检查情况进行督导检查的通知》

(桂安委办〔2019〕33号)部署要求，自治区安委办扎实开展了为期一个月的危险化学品等重点行业领域安全生产专项执法检查活动。现将有关行业领域专项执法检查发现的问题隐患通报如下：

一、消防行业

(一) 青秀万达影城(南宁市)

1. 现场一樘防火卷帘损坏待修，部分防火卷帘控制器处于锁闭状态。

2. 消防控制室内的消防联动控制器不能手动控制排烟口排烟阀开启或关闭。

3. 控制室操作人员业务不熟，不能在消防控制室内消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。

4. 与排烟口设置在同一房间分区内的补风口设置位置不正确，应设在储烟仓下沿以下。

5. 部分常闭式防火门处于开启状态。

(二) 南湖名都大酒店(南宁市)

1. 避难层消防卷盘软管破裂漏水。

2. 微型消防站队员佩戴的空气呼吸器损坏。

3. 消防电梯轿厢内采用可燃材料装修。

4. 拆除了 48 层消防电梯前室防火门，在消防电梯前室设置洗碗间。

5. 抽查的管道井封堵不完整。

6. 控制室值班操作人员业务不熟，控制室打印机损坏。

7. 大楼右侧消防车道进门宽度不足，影响大型消防车通行。

8. 部分防火门闭门器损坏。

9. 开启末端试水实验，水泵未启动。

(三) 南南铝业股份有限公司(南宁市)

热轧车间使用天然气为燃料，车间内未安装固定的可燃气体检测报警装置。

(四) 乐巢 KTV (贺州市)

1. 自动喷水灭火系统末端试水压力表损坏。

2. 包厢内未配备防烟面具。

3. 消防安全管理不规范，日常巡查检查流于形式。

(五) 远东国贸大厦 (贺州市)

1. 7 号防烟楼梯间送风系统未能远程启动。
2. 微型消防站队员对“三知四会一联通”不熟悉。

（六）滨江纯唱 KTV（贺州市）

1. 包厢内未配备防烟面具。
2. 员工不能熟练掌握灭火器使用方法。

（七）逸东国际万象苑（逸东市场）（贺州市）

1. 室外环形消防车道被堵塞、占用。
2. 部分疏散指示标志和应急照明灯损坏。
3. 商场一至二层未设置火灾自动报警系统。
4. 自动喷水灭火系统未设置消防水池和水泵。
5. 部分防火门损坏、拆除。
6. 部分消火栓箱损坏、不能正常使用。
7. 电气线路敷设不符合要求。
8. 商场二层安全出口设置卷帘门。
9. 开向封闭楼梯间的门未设置乙级防火门。
10. 商场二层不同使用功能间未进行防火分隔。
11. 地下车库防火卷帘未能自动联动。

二、民爆行业

（一）广西金建华民用爆破器材有限公司（百色市）

1. 一分厂门禁管理不够严谨，在现场发现工房内在满员的情况下，一职工仍然随意进入工房内，企业应加强工房定员管理。
2. 安全生产责任制度没有明确维修人员的职责，例如焊工、

管工等的职责没有，应按要求完善相关责任制。

3. 《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》落实工作还没有开展，应宣贯学习、制定方案，成立机构，开展创建达标工作。

(二) 百色市建华民用爆炸物品销售有限公司右江分公司

1. 库房配置的灭火器为每具为 4 Kg 干粉灭火器，不符合安全要求。民爆物品储存场所为 A 类火灾场所，严重危险级别，单具灭火器最小配置级为 3A，每具干粉灭火器冲装剂量不应小于 5kg。应采用磷酸铵盐干粉灭火器。

2. 仓管员不熟悉应急发电机和消防泵的启动程序，应加强技能培训，提高应急处置水平。

3. 雷管库装卸平台台阶比较高，人员出库不注意时容易摔跤，应在装卸平台出口画红线，并设置“当心摔跤”等警示牌。

4. 库区电子围栏周边的部分树枝和杂草已触碰电线，应及时清除过长的树枝和杂草。

(三) 广西柳州威奇化工有限责任公司

1. 乳化炸药不合格品处理工房内装药机及上料台阶锈蚀较为严重。建议及时对锈蚀进行清除，并涂覆相应防护油漆。

2. 乳化炸药不合格品处理工房内的配电房电柜箱内有裸露线头没有进行包裹，存在安全隐患。建议及时对该裸露线头进行包裹处理。

3. 膨化炸药生产线内的木粉投料口下方的保温蒸汽管道有

部分裸露，没有按规范进行包裹。建议及时进行包裹处理。

（四）柳州威宇民用爆炸物品经营有限责任公司

1. 0#炸药仓库内记录台旁边存放1袋条码废纸（属易燃物），不符合 GB28263《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》及消防安全要求。建议及时清理库房内易燃物质并加强库房管理人员安全意识培训，从根本上消除安全隐患。

2. 0#炸药仓库内存放的部分实物炸药箱型号与垫板不匹配，致使部分炸药堆放有严重倾斜现象。建议及时更换匹配的垫板。

3. 总库区内运输道路旁无明显运输车辆限速标志牌。建议及时在显眼路段增设运输车辆限速标志牌。

三、交通运输行业

（一）桂林旅游客船“桂林春江 35”

1. 该船驾驶员黄某荣因年龄较大对船舶 GPS 设备的使用不熟悉，现场不会调取船舶船位信息、GPS 设备接收的水文气象信息。同时，对人员落水、船舶失火等常见应急反应流程不熟悉。抽查其所在公司微信群发送的水文气象信息记录，发现5月1日至今仅有1条天气信息。

2. 该船客舱内部分座位下未按要求放置救生衣。

（二）桂林平乐宝沙村渡口

1. 渡口右岸警戒水位线和停航封渡水位线被草丛遮挡，起不到警示和告知作用。

2. 该渡口的“平乐宝沙渡船 58”，缺少一个救生圈，其驾驶

员陈某珍不熟悉人员落水、船舶火灾等突发情况下的应急处置流程。

3. 该渡口的车渡船配备的救生圈和救生衣少于证书上的记载的数量。渡运车辆时，船员对车辆的防滑措施做得不到位。

（三）广西平乐弘润旅游发展有限公司（桂林市）

公司组织开展的消防等演习的频次与公司综合应急预案要求不一致。

（四）防城港西湾水域

1. 存在 10 多艘的非法木质自用船舶参与非法“海上游”现象。

2. 存在“桂防港渡 1258”“桂防港渡 1259”“恒达 688”等三艘钢质客渡船参与非法“海上游”现象。

（五）防城港白浪滩水域和怪石滩水域

1. 白浪滩景区未划定各类休闲活动专用水域，存在水上安全隐患。

2. 白浪滩水域和怪石滩水域存在非法休闲渔业活动。

（六）防城港众兴航运有限公司

公司未与聘用船员直接签订劳动合同，违反《国内水路运输管理规定》要求。

四、矿产资源领域

（一）广西南丹县大坪村矿区铋铈镭铀钨矿

1. 井上井下对照图比例过小，不利于安全管理参考。建议比例尺调整到 1:2000 以上并上墙。

2. 监控室无人值守，部分监控信号中断。建议及时安排人员值守并保证信号畅通。

3. 通风系统进行了更改，但没有看到专家的论证意见。建议及时补充组织专家论证。

4. 没有编制采掘进度图，无法体现矿山现阶段的采掘进度。建议及时补充上墙。

(二) 广西南丹县拉苗山矿区铬铁矿勘探

1. 施工钻孔位置与勘查实施方案设计不符。

2. 钻塔无绷绳，存在安全隐患。建议按规范加装绷绳。

3. 避雷针安装不规范，接闪下引线紧靠钻塔。下引线要远离塔架。

4. 现场钻探施工单位与业主上报的勘查单位不符。

(三) 广西南丹县翁乐—更雍山铁矿、方解石矿勘探

原超出勘查范围的 PD07（3 号）已按规定处罚，坑口已封堵，但还没有开展复垦复绿。建议尽快对坑口损毁范围进行复垦复绿。

(四) 河池五吉箭猪坡矿业有限公司

1. 通风系统图未根据实际情况变化及时更新，图中通风设备和设施（通风构筑物）的位置未标记，风流方向标记不清。建议及时更新图纸和标记。

2. 总平面布置图中，未清晰标记井下巷道位置关系；中段平面图井下巷道工程与图例标记对应不上，排水系统图设备和设施

位置未标记。建议细审图件，修改标记清晰。

3. 220m 中段 380V 供电线路存在使用非阻燃铝芯胶皮线现象，为《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》禁止使用的设备名录。建议使用阻燃电缆。

4. 220m 中段水泵房存在人员任意进出，抽水工岗位安排混乱，运行记录存在值班-接班都为同一个人等现象；泵房设备巡检记录不全，巡检周期混乱。建议及时设置门栏。

5. 220m 中段新增改造的配电硐室未做好栅栏，消防设施不健全。建议及时设置栅栏，增加消防设施。

6. 220m 中段下行的采空区未封堵，未设警示标志。建议及时封堵，并设警示标志。

7. 220m 中段探矿巷道施工工作面通风效果欠佳，局部扇风机风筒破损漏风严重，风筒出风口风量微弱且距离当头面超过 20 米。建议及时更换并合理布置风筒，且风筒出风口与工作面距离不超过 10 米。

8. 220m 中段探矿巷道施工工作面局部顶板管理不佳，存在浮石冒落隐患。建议加强顶板管理，及时清理浮石。

（五）河池市北青矿业有限公司隆友锌多金属矿

1. 通风系统图未根据实际情况变化及时更新，图中通风设备和设施（通风构筑物）的位置未标记，制图标题栏未设置和签名。建议及时更新图纸和标记，完善标题栏和签名。

2. 采掘工程平面图未标明图例，未标明掘进巷道和计划掘进

巷道的位置、规格、数量；排水系统图设备和设施位置未标记。建议及时完善标明信息，标记设备设施。

3. 井下避灾线路图未完善，且未上墙。建议及时完善避灾线路图并上墙。

4. 斜井人车年检过期。建议停用，年检合格后使用。

5. 85m 中段采空区漏风严重，风路混乱，通风效果较差。建议及时加强封堵，理顺风路。

6. 水泵房没有设备检修制度，三台水泵与电机联轴器没有防护罩。建议及时完善相关制度，增加防护罩。

7. 采场顶板分级管理制度落实不严，85m 中段采区运输巷道面局部顶板管理不佳，存在浮石冒落隐患。建议严格落实制度，加强管理及时清理浮石。

（六）广西都安西江鱼峰水泥有限公司广西都安县古岸山矿区水泥用石灰岩矿

上山及开拓道路边坡上堆积的石块多，有滚石伤害隐患。建议尽快清理或者进行有效处置，防止边坡滚石。

（七）兴宾区来宾市恒信贸易有限责任公司八仙岩采石厂

1. 浮石、危石、伞檐、危檐较多，存在安全隐患。建议尽快清理，消除安全隐患。

2. 台阶过高、边坡过陡，没有按开采顺序从上至下开采。

3. 与相邻矿山——来宾市浙建矿业边界距离较近，需协调好两企业的爆破作业。

(八) 兴宾区浙建矿业有限公司长排山采石场

1. 工作面多处存在着“伞岩、危石、浮石”没有处理，有滚石、落石安全隐患。建议尽快清理，消除安全隐患。
2. 未设立爆破作业公示和警示标示。
3. 与相邻矿山——来宾市银岭矿业有限公司八仙岩采石场边界较近，需协调好两企业的爆破作业。

(九) 象州县恒泰矿业有限公司火把岭重晶石矿场

1. 局部形成了高边坡，有安全隐患。建议尽快形成台阶，消除安全隐患。
2. 局部边坡滑坡未处理，无安全警示标志，存在安全风险。
3. 开采点积水较多，无安全警示标志，未采取有效措施排除。

(十) 象州县恒泰矿业有限公司普和矿场

1. 局扇不合格且安装位置不正确。
2. 安全培训、安全检查等工作未落实。
3. 人员违章下井，有私自下井作业的冒险行为。
4. 相关地点无消防设施。

(十一) 象州县马平镇定国村飞鹿山石灰岩矿

1. 根据该矿山储量年报 2014 年 7 月、2018 年 11 月的保有资源量和平面图，该矿存在有越界开采行为。
2. 缺少安全设施设计。
3. 未按台阶式由上至下开采，掏底崩落开采、不分层“一面墙”留下高边帮存在安全隐患。

4. 露天采场人行通道未设立警示标示。

(十二) 武宣县二塘镇古墓山石灰岩矿

1. 工作台阶坡面角大于安全要求（小于 70 度）。

2. 空压机未进行合格检定。

3. 工作面多处存在着“伞岩、危石、浮石”没有处理，有安全隐患。

4. 未与已经在矿区施工的施工队伍签订安全管理协议。

5. 上山道路坡度较陡，大于 10%的设计坡度。

6. 未设立爆破作业公示和警示标示。

(十三) 武宣县桃山建筑石料用灰岩矿

1. 工作台阶坡面角大于安全要求（小于 70 度）。

2. 缺少安全措施设计。

3. 空压机未检定。

4. 工作面多处存在着“伞岩、危石、浮石”没有处理，存在安全风险。

5. 企业与不具备矿山施工资格的“熊永生”签订外包施工合同，由其进行施工。

(十四) 武华润水泥（武宣）有限公司桐岭镇龙头山水泥用灰岩矿

工作台阶坡面角大于 75 度，超过设计要求（小于 70 度）。

(十五) 武宣县广西中金岭南矿业有限公司

1. 在六大系统没有正常运行情况下生产（六大系统因系统改

造升级，运行数据无法传输到生产调试室的管理平台)。

2. 生产调度视频显示“盘龙矿风机远程在线监控系统”—120M 风机运行不能反映。

3. 在罐笼等待下井作业的人员随机抽查配戴自救器情况，有一名人员没有配戴。

(十六) 忻城县红透水泥有限责任公司小马安山石灰岩矿

1. 重点和危险区域缺少警示标志、矿山运输道路缺限速标志。

2. 矿山的安全制度不完善。建议根据《安全生产法》的要求，建立和完善“纵向到底、横向到边”的责任制和有关规章制度。

(十七) 忻城县思练镇章苑山饰面用灰岩矿

矿区周边缺少警示标志。

(十八) 忻城县毛洞岵王山非法采矿点

未按要求设置安全警示标志。

(十九) 合山市北泗江弄支村山采石场

1. 部分员工劳动防护用品不齐。

2. 矿区周边的乡村道路无警示标志。建议及时在道路两头设立警示标志。

3. 矿山的输电线路架设混乱，存在安全风险。建议严格按《矿山电力设计规范》(GB50070-2009)的要求，及时架设矿山输电线路。

4. 安全管理制度不健全。建议根据《安全生产法》的要求，

及时完善相关制度。

（二十）合山市山鑫钙业有限责任公司

矿区东北部的台阶较高，边坡较陡，超过设计要求。建议尽快整改，台阶高度、台阶边坡角应控制在设计范围以内。整改未完成之前，应在边坡底部设立警示标志，严禁人员和车辆靠近。

请各市各有关部门高度重视综合督导检查发现问题和隐患的整改工作，督促相关企业、相关责任单位抓紧制定整改方案和整改责任清单，逐项明确责任单位、责任人、资金、整改措施和整改完成期限，认真抓好整改落实。凡综合督导组现场责令吊销证照、停产整顿和提请政府关闭取缔的，当地政府及有关部门要及时下达执法文书，加大执法力度，确保落实到位。凡属重大事故隐患的由当地政府及有关部门实行挂牌督办，确保整改到位。自治区安委会办公室将适时组织开展“回头看”，对整改责任、措施不落实造成问题和隐患整改不到位的，予以严肃追责问责。

特此通报。

广西壮族自治区安全生产委员会办公室

2019年5月30日

办公室

（公开方式：主动公开）

抄送：各市应急管理局。